

TILTA NUMURS	022	TILTA NOSAUKUMS	Kastv.caurteka pār grāvi Stropos	PILSĒTA	Daugavpils	NODAĻA	Daugavpils PI "Komunālā saimniecības pārvalde"
ĢEOGRĀFISKĀS KOORDINĀTAS		AUTOCEĻŠ (KODS, NOSAUKUMS)		Dāliju iela		KILOMETRS	
GARUMS	PLATUMS	CEĻŠ (VIRS/ZEM/BLAKUS)		<div></div>			
Lat, lon: 55.926734, 26.588352		Virš					
TILTA GARUMS (m)		ŠĶĒSLIS					
3.40		Ķekava					
TILTA PLATUMS (m)		AUGSTUMA IEROBEŽOJUMS (m)					
10.35		Nav					
BRAUKTUVES PLATUMS (m)		PLATUMA IEROBEŽOJUMS (m)					
6.00		Nav					
IETVES PLATUMS (m)		SATIKSMES IEROBEŽOJOŠAS CEĻA ZĪMES					
LABĀ PUSE	KREISĀ PUSE	Nav					
1.50	1.50						
KONSTRUKCIJAS DETALĀS							
LĀIDUMS (-I) (m)	3.20						
SEGUMS	Grants						
TILTA TIPS	Saliek.dz/b kaste - 10 posmi						
STARPBALSTS (-I)	Nav						
GALA BALSTI	Nav						
KOMUNIKĀCIJAS	Nav						
PROJEKĒJA :							
Nav zināms							
BŪVĒJA :							
VEICA							
Nav zināms							
BŪVDARBU PĀBEIGŠANAS GADS :							
~1980							


Tilta numurs :

022

Tilta numurs :

022

GARENGRIEZUMS. ŠĶĒRSGRIEZUMS UN VIRSSKATS

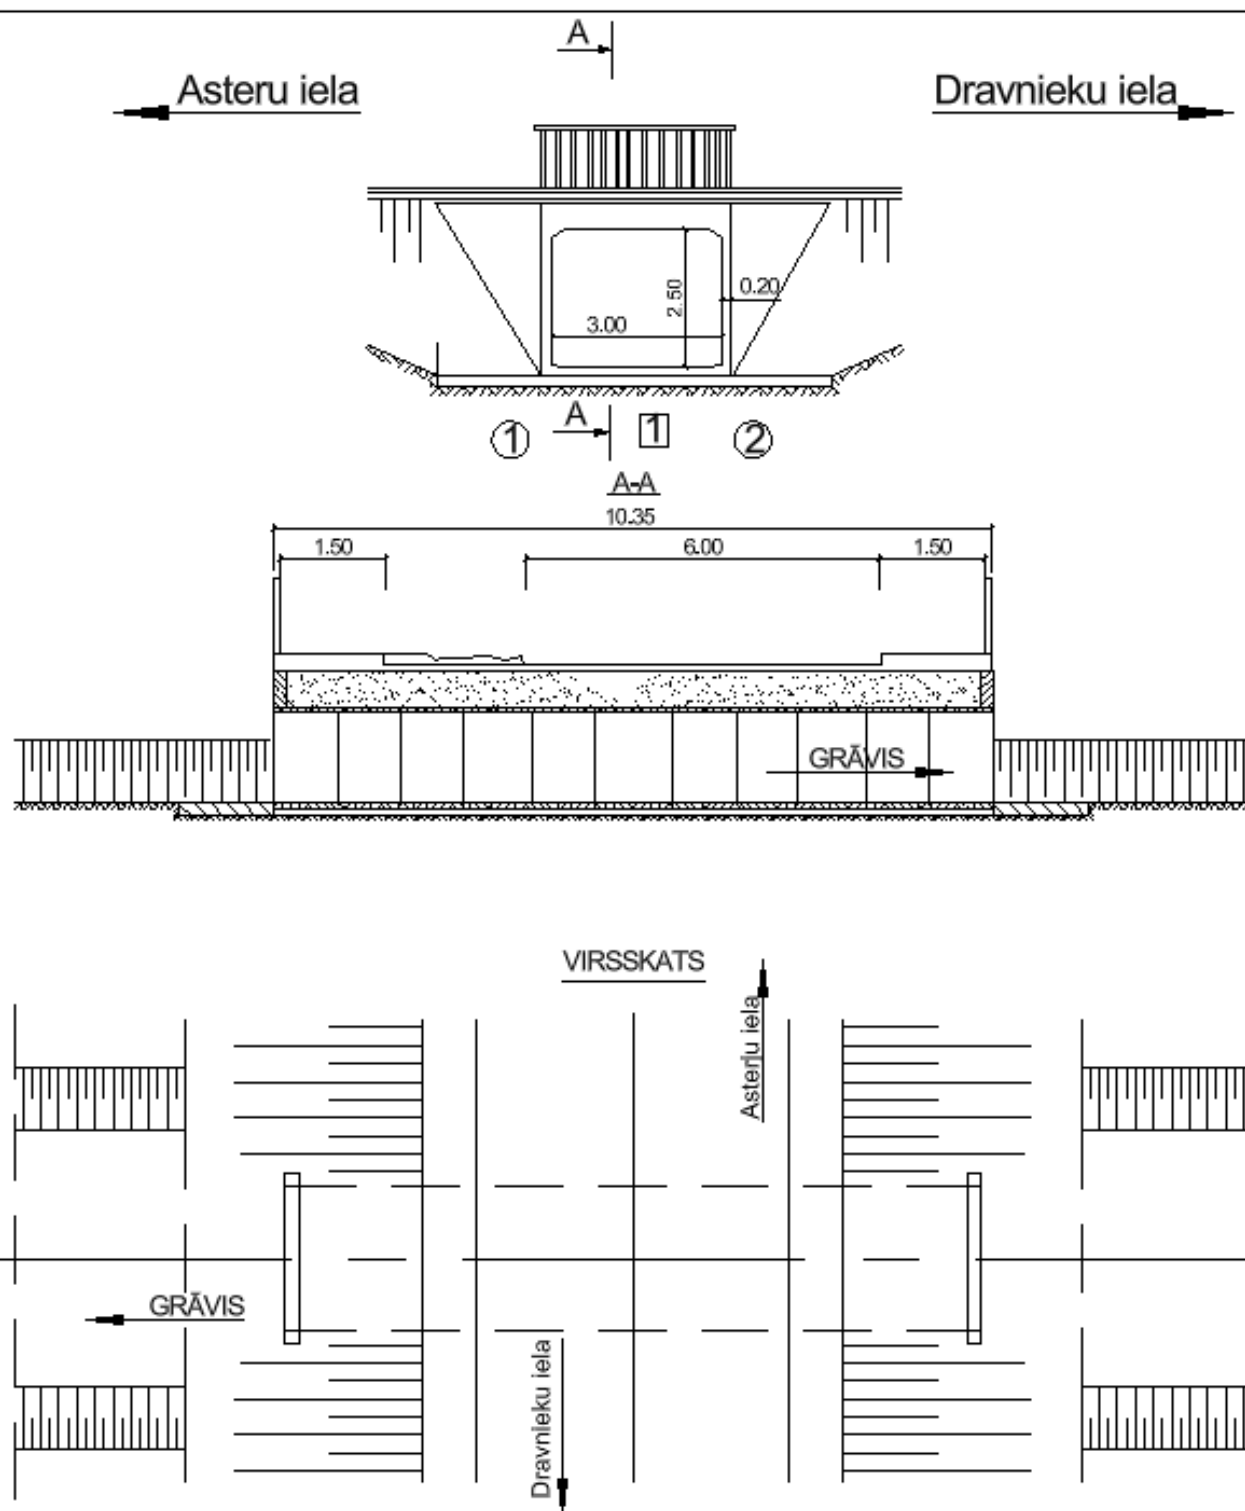

PIEZĪMES: Tilts Nr.022 Tilts par grāvi, Dāliju iela, Stropi, Daugavpils valstspilsēta

Inventarizācijas datu forma

Lapa no

Tilta identifikācijas dati

Datu savākšana

Tilta Nr. 022	Nosaukums KASTVEIDA CAURTEKA PĀR GRĀVI STROPOS	Rajons DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTA	Būvēts 1980	Savākšanas dat. 15.05.2025	Savāca J.ROŽĪTE
-------------------------	--	---------------------------------------	----------------	-------------------------------	--------------------

Pārvalde

Kategorija CA	Īpašnieks DAUGAVPILS VALSTS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA	Projektētājs NAV ZINĀMS	Būvuzraugs NAV ZINĀMS	Tilta statuss	Statusa gads
Atbildīgais DAUGAVPILS VALSTS PILSĒTAS P/I "KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE"	Ģenerāluzņēmējs NAV ZINĀMS	Izmaksas NAV ZINĀMS		ET	1980

Ceļa identifikācija

	Novietots	Šķērslis	Klase un Nr.	Piesaiste	Izvietots	Nosaukums	Satiksmes ierobežojumi	
							platumā:	augstumā:
☐	V	CA	IELA			DĀLIJU IELA	6.00	∞
☐	Z	GR				GRĀVIS	3.00	2.50

Pastiprināšana/Rekonstrukcija

Tips	Būvuzņēmējs	Izmaksas	Gads

Konstrukcijas tips

☐	Konstrukcijas tips	Materiāls	Statiskā sistēma	Asis (no-līdz)	
	12 KASTVEIDA CAURTEKA	13 SALIEKAMS - STIEGROTS	5 RĀMJA SISTĒMA	1	2

Galvenie parametri

Pilns garums (m)	Pilns platums	Ietves platums – labā josla (m)	Laidumu skaits
3.40	10.35	1.50	1
Caurteka garums (m)	Brauktuves platums (m)	Ietves platums – kreisā josla (m)	Slīpums (grad)
10.35	6.0	1.50	0°

Laidumi

Asis	Ass teksts	Laiduma garums (m)
1	ASTERU IELA	3.20
2	DRAVNIEKU IELA	

Projektētā slodze/Ekspluatācija

Projektētā slodze	Pilnā masa (t)	Ass slodze (t)	Klasificēšanas gads
N30; NK 80	44	11	SATIKSMES NOTEIKUMI

Ārkārtas transports

Pilnā masa (t)	Ass slodze (t)	Apraksts	Aprēķināja	Aprēķina datums
80	20	NK-80	PROJEKTS	

Dokumentācija

Ieraksta tips	Arhīva adrese	Arhīva norāde	Piezīmes
9 TIPVEIDA KASTES SEKCIJA PIELĀGTOTS LATGIPRDORTANS PROJEKTS (tagad AS "Ceļuprojekts")	DAUGAVPILS VALSTS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA, Iespējams : AS "Ceļuprojekts" Murjāņu iela 7A, Rīga, LV-1024	022	

Incidenti un pieredze

Incidents vai pieredze	Gads	Elements
Apraksts No satiksmes drošības viedokļa konstrukcijas stāvoklis ir neapmierinošs, jo trūkst c/z Nr.906 un Nr.907. No nestspējas viedokļa konstrukcija ir neapmierinošā stāvoklī, jo bojāti kastveida sekcijas posmu betons un izskalojumi uzbērumā pieejas, tuvākā nākotnē to stāvoklis var strauji pasliktināties. Tuvākā laikā jāveic remontdarbi saskaņā ar Minimālo prognozējamo darbu tāmi un tuvākā nākotnē jāplāno tilta remonts.		

Vispārējās piezīmes par tiltu

Apraksts
1. Veidojas bedres uz brauktuves malās apaugums (Skat.5.un 6.att.).
2. Uz brauktuves un ietves seguma apaugums. (Skat.7. un 8.att.).

3.	Korodē tilta margas, vietām bojāts stiprinājums pie pamata. (Skat.9. un 10.att.).
4.	Nobīdījušies posmi, betona izdrupumi mainīgajā ŪL zonā, bojātas posmu saduršuves, tiek skalota uzbēruma smilts. (Skat. 11.,12.,13.,14.,15. un 16.att.).
5.	Gala sienās nekvalitatīvs betons, nobīdījušās plātnes, betona izdrupumi, ūdens caursūkšanās, paskalojumi. (Skat.17.,18.,19. un 20.att.).
6.	Veģetācija pie tilta (Skat.21.att.).
7.	Sanesumi upes gultnē (Skat.22.att.).
8.	Trūkst c/z Nr.906 un Nr.907 (Skat.23.att.).
9.	Komunikācijas uz tilta konstrukcijām. (Skat.24.att.).

**022 – Kastveida caurteka pār grāvi
Dāliju iela, Stropi
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 15.05.2025**



1.att. Brauktuve virs caurtekas no krasta balsta Nr.1 (Asteru iela).



2.att. Brauktuve virs caurtekas no krasta balsta Nr.2
(Dravnieku iela)

**022 – Kastveida caurteka pār grāvi
Dāliju iela, Stropi
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 15.05.2025**



3.att. Caurtekas sānskats no ieteces puses.



4.att. Caurtekas sānskats no izteces puses.

**022 – Kastveida caurteka pār grāvi
Dāliju iela, Stropi
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 15.05.2025**



5.att. Veidojas bedres uz brauktuves malās apaugums.
Skats virs caurtekas no krasta balsta Nr.2 (Dravnieku iela).



6.att. Veidojas bedres uz brauktuves malās apaugums.
Skats virs caurtekas no krasta balsta Nr.1 (Asteru iela)..

**022 – Kastveida caurteka pār grāvi
Dāliju iela, Stropi
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 15.05.2025**



7.att. Brauktuves un ietves segumā apaugums.
Skats uz brauktuvi un ietvi no krasta balsta Nr.1 puses augštecē.



8.att Ietves segumā apaugums.
Skats uz ietvi no krasta balsta Nr.2 puses lejtecē.

**022 – Kastveida caurteka pār grāvi
Dāliju iela, Stropi
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 15.05.2025**



9.att. Korodē tilta margas, vietām bojāts stiprinājums pie pamata.
Skats uz margu konstrukciju augštes pusē.



10.att. Korodē tilta margas, vietām bojāts stiprinājums pie pamata.
Skats uz margu konstrukciju lejtes pusē.

**022 – Kastveida caurteka pār grāvi
Dāliju iela, Stropi
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 15.05.2025**



11.att. Nobīdījušies posmi, betona izdrupumi mainīgajā ŪL zonā,
bojātas posmu saduršuves, tiek skalota uzbēruma smiltis.
Skats caurtekas iekšpusē no ieteces puses.



12.att. Nobīdījušies posmi, betona izdrupumi mainīgajā ŪL zonā,
bojātas posmu saduršuves, tiek skalota uzbēruma smiltis.
Skats caurtekas iekšpusē pie krasta balsta Nr.1 no izteces puses.

**022 – Kastveida caurteka pār grāvi
Dāliju iela, Stropi
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 15.05.2025**



13.att. Nobīdījušies posmi, betona izdrupumi mainīgajā ŪL zonā,
bojātas posmu saduršuves, tiek skalota uzbēruma smiltis.
Skats caurtekas iekšpusē pie krasta balsta Nr.2 no izteces puses.



14.att. Bojātas caurteku posmu saduršuves, izdrupis materiāls.
Mainīgajā ŪL zonā izdrupis caurtekas posma betons,
korodē stiegrojums.
Skats uz caurtekas posmiem pie krasta balsta Nr.1 vidū.

**022 – Kastveida caurteka pār grāvi
Dāliju iela, Stropi
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 15.05.2025**



15.att. Drūp posma betons, korozijas plaisas atsegts korodē stiebrojums. Skats uz caurtekas posms griestiem vidū.



16.att. Nobīdījušies posmi, betona izdrupumi mainīgajā ŪL zonā, bojātas posmu saduršuves, tiek skalota uzbēruma smiltis. Skats caurtekas iekšpusē pie krasta balsta Nr.1 no ieteces pusē.

**022 – Kastveida caurteka pār grāvi
Dāliju iela, Stropi
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 15.05.2025**



17.att.Nekvalitatīvs betons, betona izdrupumi, ūdens caursūkšanās.
Skats uz sānu sienu pie krasta balsta Nr.1 augšteces pusē.



18.att.Nekvalitatīvs betons, betona izdrupumi, ūdens caursūkšanās.
Skats uz sānu sienu pie krasta balsta Nr.1 augšteces pusē.

**022 – Kastveida caurteka pār grāvi
Dāliju iela, Stropi
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 15.05.2025**



19.att. Nekvalitatīvs betons, betona izdrupumi, ūdens caursūkšanās.
Skats uz gala sienu pie krasta balsta Nr.1 lejtes pusē.



20.att. Nekvalitatīvs betons, nobīdījusies siena, ūdens
caursūkšanās, izveidojies izskalojums.
Skats uz sānu sienu pie krasta balsta Nr.2 lejtes pusē.

**022 – Kastveida caurteka pār grāvi
Dāliju iela, Stropi
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 15.05.2025**



21.att. Veģetācija pie tilta.



22.att. Sanesumi upes gultnē.

**022 – Kastveida caurteka pār grāvi
Dāliju iela, Stropi
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 15.05.2025**



23.att. Trūkst c/z Nr.906 un Nr.907.
Skats pie krasta balsta Nr.2 lejteces pusē.



24.att. Komunikācijas uz tilta konstrukcijām.
Skats uz krasta balsta Nr.2.



LBS



LATPA-S3-176

**LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVNICĪBAS SPECIĀLISTU CERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS**

BŪVPRAKSES CERTIFIKĀTS

JURIM ROZĪTEM

PK 050871-10125

*Izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženeru savienības
Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas
2017. gada 18. oktobra lēmumu Nr. 437,
ar kuru tiek aktualizēta informācija Būvniecības informācijas sistēmā,
reģistrējot Jurim Rozītem, p.k. 050871-10125 būvprakses sertifikātu:*

1) tiltu projektēšanā Nr. 3-01479

(sertifikāts iegūts 26.11.1997. ar Nr. 20-2518)

*Sertifikāta saņēmējs apņēmis savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus
un pastāvošos būvniecības normatīvus, kā arī Būvspeciālistu ētikas kodeksu.*

*Ar informāciju par būvspeciālistu reģistrā iekļautajām ziņām var iepazīties
BIS tīmekļa vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.*

LBS BSSI galvenais administrators



Mārtiņš Straume